
LEGEPLADSINSPEKTION
Udført for:
Boliggården Helsingør
Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken

Antal beliggenheder: 4
Antal redskaber: 7

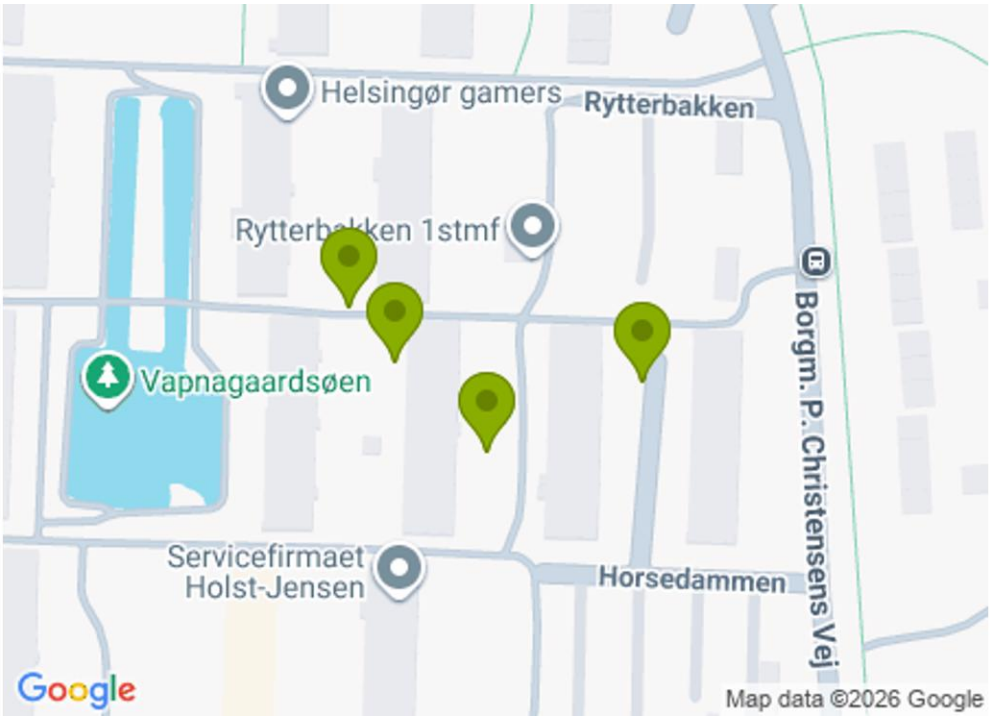

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Martin Træsborg Jensen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 079 fra DNV

Inspektionsdato: jun. 23, 2026

Rapportnr.: MTJ4802
Ordrenummer: 00005923

HOVEDINSPEKTION bør ske med ca. 12 måneders interval. DRIFTSINSPEKTION bør ske med 1-3 måneders interval. RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION bør ske dagligt-ugentligt eller efter behov.

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Forskerparken 10 H
DK-5230 Odense M
Tlf.: +45 2510 2501
CVR-nr. 34 90 32 39
Mail: mail@dalpin.dk
Web.: www.dalpin.dk

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation
Inspektionsvilkår
Oversigt over beliggenhed
Beliggenhed
-

Kundeinformation

Kundenavn	Boliggården Helsingør	Kunde-ID	49252627
Adresse	Hovmarken 7	Kontaktperson	Christina Ryfos
Forstad/by		Kontakttlf.	49252627
Postnr./By	3000 / Helsingør	E-mail	drift1@boliggaarden.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvisning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, løse mål mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør



Martin Træsborg Jensen

Oversigt over beliggenhed

Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen / Ryttermarken - LP 01 Blok 35 (LP25)		Adresse: Rytterbakken 10-12, Helsingør. 3000			Side 3
Kontaktperson: Philip Kirkebjerg-Storm		E-mail: pks@boliggaarden.dk		Telefon: 30902254	
Risikovurdering		**1**	**2**		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj


Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken - LP02 Blok 39 (LP26)		Adresse: Horsedammen 4, Helsingør. 3000			Side 7
Kontaktperson: Philip Kirkebjerg-Storm		E-mail: pks@boliggaarden.dk		Telefon: 30902254	
Risikovurdering	**1**	**3**	**1**		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken - LP03 Blok 40 (LP27)		Adresse: Horsedammen 6, Helsingør. 3000			Side 14
Kontaktperson: Philip Kirkebjerg-Storm		E-mail: pks@boliggaarden.dk		Telefon: 30902254	
Risikovurdering		**1**			
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken - LP04 Blok 41 (LP28)		Adresse: Horsedammen 16 - 18, Helsingør. 3000			Side 16
Kontaktperson: Philip Kirkebjerg-Storm		E-mail: pks@boliggaarden.dk		Telefon: 30902254	
Risikovurdering	**1**				
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen / Ryttermarken - LP 01 Blok 35 (LP25)

Adresse: Rytterbakken 10-12, Helsingør. 3000

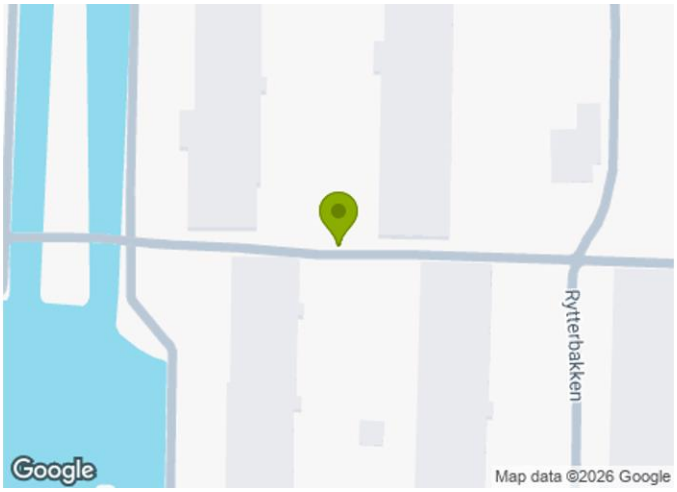



Redskabsoversigt



Navn: Rutsjebane
Type: 1.3 - Rutsjebane/1.3c - Fritstående rutsjebane
Producent: Lappset

Åbne anmærkninger: 2



Navn: Legehus
Type: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent: Ukendt producent

Åbne anmærkninger: 1

Redskab - Rutsjebane, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3c - Fritstående rutsjebane
Beliggenhed - Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen / Ryttermarken - LP 01 Blok 35

Navn: Rutsjebane
Producent: Lappset
Fri faldhøjde:1.100 mm
Små børn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 -

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes.Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelseselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Sideafskærmningen er løs.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Brugerne kan få fingrene i klemme i viste åbninger. Der må ikke være åbninger i frirummet på legeredskaber mellem 8- og 25mm i diameter som kan fange brugerens fingre, når de befinder sig i legeredskabets frirum. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre EN 1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.3 Frirum
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret mellem flere af brædderne på platformen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus Beliggenhed - Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen / Ryttermarken - LP 01 Blok 35

Navn: Legehus
Redskabs-ID: LP25.2
Producent: Ukendt producent
Installationsdato: jan. 01, 2020
Materiale: Træ



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket


Beskrivelse	Der er konstateret åbninger ved taget, der kan fange beklædningsdele, som fx en anoraksnor. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hårAnneks D 3.2.3 Tage
Status	Åben
Bemærkninger	Det er konstateret mellem flere sprækker på taget.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Beliggenhed: Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken - LP02 Blok 39 (LP26)

Adresse: Horsedammen 4, Helsingør. 3000

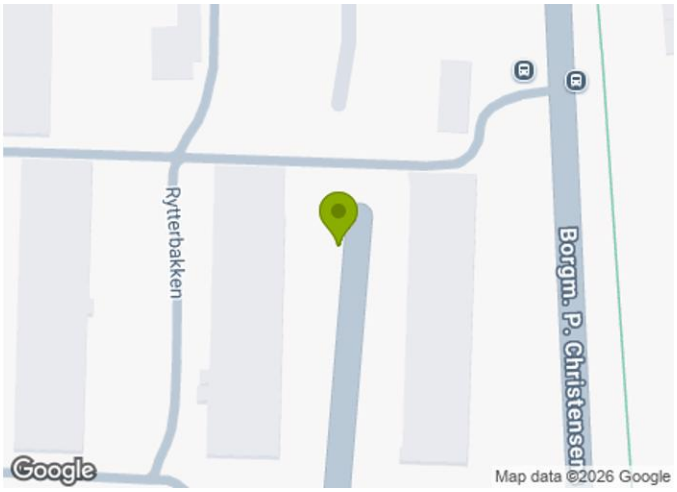



Redskabsoversigt



Navn: Redegynge stativ
Type: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Uno Koncept a/s

Åbne anmærkninger: 4



Navn: Minitampoliner
Type: 1.1 - Legeredskab/1.1i - Hopperedskab
Producent: Ukendt producent

Åbne anmærkninger: 1



Navn: Drejelig stang
Type: 1.5 - Karrusel/1.5h - Fritstående karrusel < 0,5 m
Producent: Lappset

Åbne anmærkninger: 1

Redskab - Redegynge stativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Beliggenhed - Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken - LP02 Blok 39

Navn: Redegynge stativ
Producent: Uno Koncept a/s
Materiale: kunststof/træ/Stål
Fri faldhøjde:1.460 mm
Sikkerhedsområde: 7.300 x 2.250 mm (16,43 m2)
Små børn
Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Redskabet virker ustabilt. Redskabet bevæger sig meget når man skubber til det og under brug. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.2 Konstruktionsintegritet EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	To stolper er løse I terræn. Den viste er værst.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Anmærkning

Risikovurdering: 5 -

Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Stolpen her har spor efter græsslåmaskine. Man bør undgå at ramme redskabet da træet potentielt kan rådne efterfølgende kollision.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Anmærkning

Beskrivelse	TIL INFORMATION: Der er anvendt gummiringmåtter på græs/muldlag ved redskabet. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle, da faldhøjden er over 100 cm. De støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider, fordi gummiringmåtterne er anvendt sammen med naturlige materialer. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt EN1177 Pkt. 6.2.4.4
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Anmærkning

Risikovurdering: 4 -

Beskrivelse	Der er risiko for fastklemning under den bevægelige del. Hvis bevægelige dele kan udgøre en fare for kroppen, skal der være en afstand til jorden på mindst 400 mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.6 Bevægelige dele
Status	Åben
Bemærkninger	Her er målt 32 cm.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Redskab - Minitampoliner, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1i - Hopperedskab
Beliggenhed - Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken - LP02 Blok 39

Navn: Minitampoliner
Producent: Ukendt producent
Materiale: Kunststof/Metal
Små børn
Store børn



Anmærkning	Risikovurdering: 4 -

Beskrivelse	Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Bør tømmes for plantevækst.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Redskab - Drejelig stang, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5h - Fritstående karrusel < 0,5 m

Beliggenhed - Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken - LP02 Blok 39

Navn: Drejelig stang
Producent: Lappset
Materiale: Kunststof/Metal
Små børn
Store børn



Anmærkning	Risikovurdering: 4 -


Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Pladen kan vippe hvilket ikke er tiltænkt. Den er løs.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Beliggenhed: Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken - LP03 Blok 40 (LP27)

Adresse: Horsedammen 6, Helsingør. 3000

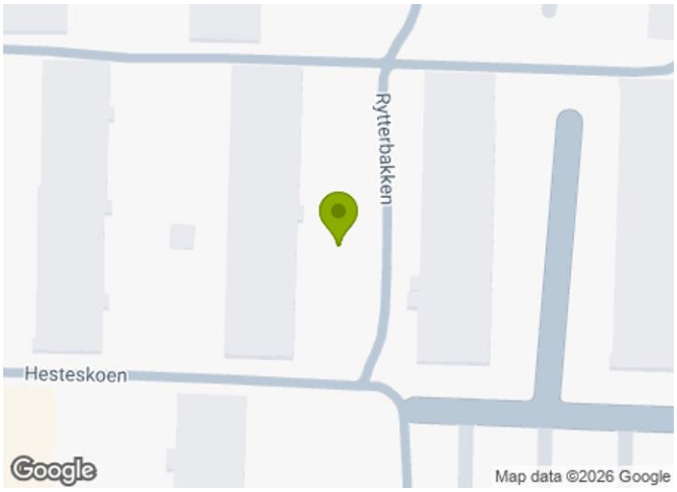



Redskabsoversigt



Navn: Hængekøje
Type: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent: Ukendt producent

Åbne anmærkninger: 1

Redskab - Hængekøje, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse... Beliggenhed - Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken - LP03 Blok 40

Navn: Hængekøje
Producent: Ukendt producent
Installationsdato: nov. 11, 2018
Materiale: Robinia

Fri faldhøjde:640 mm
Små børn
Store børn
Unge




Anmærkning	Risikovurdering: 4 -
Beskrivelse	Der er risiko for fastklemning i underlaget under brug af redskabet. Stødområdets underlag skal etableres, uden at der opstår risiko for fastklemning EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.1 Generelt
Status	Åben
Bemærkninger	Hængekøjen bør hæves. Der skal minimum være 12 mm afstand mellem terræn og overdelen. Den ligger fladt med terræn.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Beliggenhed: Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken - LP04 Blok 41 (LP28)

Adresse: Horsedammen 16 - 18, Helsingør. 3000

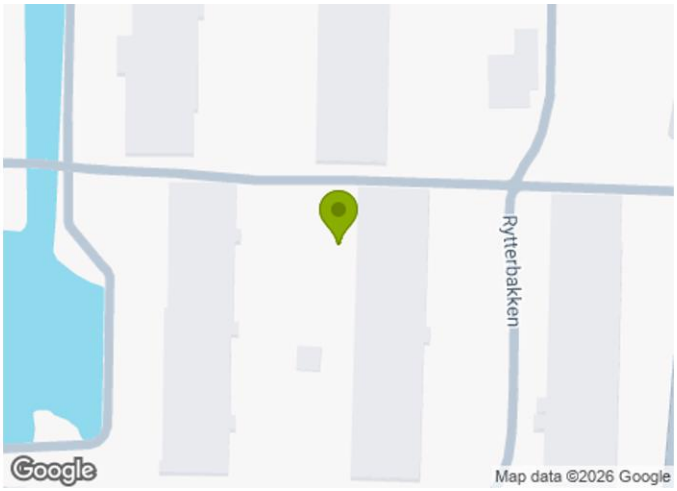



Redskabsoversigt



Navn: Redegynge
Type: 1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Lappset

Åbne anmærkninger: 2

Redskab - Redegynge, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gynge/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Beliggenhed - Boliggården Helsingør\Driftcenter 1\Vapnagaard\Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken\Vapnagaard Omr. 75 Horsedammen og Ryttermarken - LP04 Blok 41

Navn: Redegynge
Producent: Lappset
Materiale: kunststof/træ/Stål
Fri faldhøjde:1.450 mm
Sikkerhedsområde: 8.100 x 2.250 mm (18,23 m2)
Små børn
Store børn




Anmærkning	Risikovurdering: 5 -
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Man bør være varsom med græsslåmaskine. Der er flere skader på stolperne ved terræn.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	





Anmærkning

Beskrivelse	TIL INFORMATION: Græs og muldjord er i følge Tabel 4 i EN1176 del 1, tilstrækkeligt støddæmpende ved fald op til 1000mm, men her overstiger den maksimale faldhøjde 1000mm. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle. Græsset/muldjordens støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider. Det kan medfører risiko for at grænseværdien overstiges. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt Tabel 4
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	

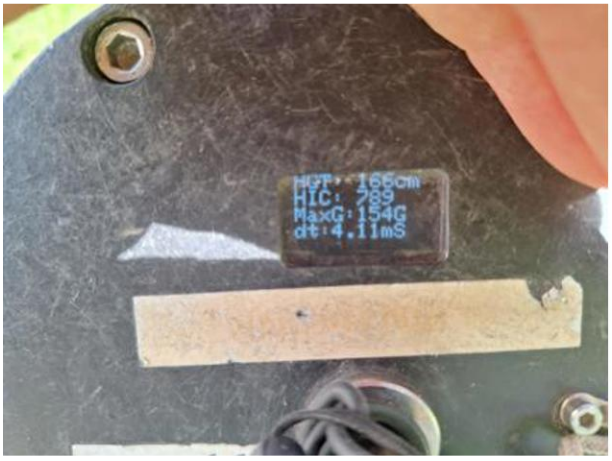



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed						
	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		**5 - Ubetydelig**	**4 - Lav**	**3 - Uønsket**	**2 - Høj**	**1 - Meget høj**
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	**1**
Høj	**2**
Uønsket	**3**
Lav	**4**
Ubetydelig	**5**